


Hur skall problemet åtgärdas?

Alla i3 från Wanhao har en crimpkontakt som är övergången mellan den rostfria biten och kopparkabeln. Denna ligger i nuvarande version inne i kabelkedjan. När kedjar rör sig så kan denna bit utsättas för onödigt slitage och i värsta fall orsaka upphettningsproblem eller kortslutning. Målet är alltså att flytta denna kontakt så att den ligger utanför kabelkedjan.

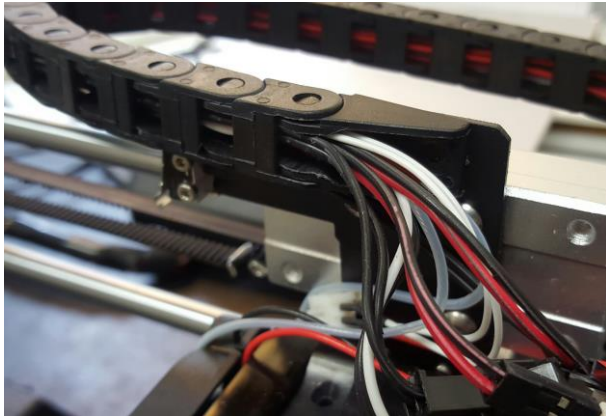

Lösning:

Att flytta denna kontakt så att den ligger utanför kabelkedjan. Detta gör att oavsett hur mycket kabelkedjan rör sig så kommer detta inte innebära slitage på crimpen.

Åtgärd:

1. Vrid försiktigt på kabelkedjan för att lossa den.



2. För in ca 2 cm extra kabel i kedjan så att crimpen slutar utanför kedjan i den delen som ligger närmast skrivarhuvudet.

